



Parker Serviceman Plus

Appareil de mesure portatif

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Préambule

Préambule

Historique des révisions

Version	Date	Modification
1.0	01/2012	Première édition

Coordonnées



Parker Hannifin
Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
Fluid Connectors Group Europe
Tube Fittings Division Europe
Postfach 12 02 06, 33652 Bielefeld
Am Metallwerk 9, 33659 Bielefeld
Tél. +49 521/40 48-0
Fax +49 521/40 48-42 80
Courriel : Ermeto@parker.com
<http://www.parker.com>

Sommaire

Préambule 2

Historique des révisions 2

Coordonnées 2

1. Consignes de sécurité/choix du produit 4

1.1 Utilisation conforme 4

1.2 Personnel spécialisé 4

1.3 Exactitude de la documentation technique 4

1.4 Applications haute pression 4

1.5 Entretien/réparations 5

1.6 Remarques concernant l'élimination des déchets 5

2. Version de l'appareil/étendue de la livraison/ mise à jour 6

2.1 Mise à jour du micrologiciel de l'appareil de mesure 6

3. Raccorder les capteurs 8

3.1 SCM-155-0-02 avec entrées analogiques Parker 8

3.2 SCM-155-2-05 avec capteurs CAN Parker 9

3.3 Utilisation du convertisseur courant-tension
SCMA-VADC-600..... 11

3.4 Utilisation du convertisseur de fréquence
SCMA-FCU-600 11

4. Paramétrage de l'appareil..... 11

4.1 RESET – Réinitialisation des valeurs MIN et MAX 11

4.2 DISP – Affichage de la valeur de mesure actuelle,
des valeurs MIN, MAX, de la pleine échelle du
capteur ou de la température 12

4.3 SORT - Nouveau tri des canaux à l'afficheur..... 12

4.4 SORT RESET – Réinitialisation du tri, pour retour
aux valeurs d'usine..... 13

4.5 CALC – Insertion d'un canal de calcul 13

4.6 SET – Paramétrage de base de l'appareil 14

4.7 START/STOP – Mémorisation de la valeur mesurée. 15

4.8 Mémorisation de la valeur de mesure dans la
mémoire interne 16

4.9 Mesure en ligne à l'aide du logiciel PC..... 16

4.10 ZERO – Compensation de l'erreur de décalage..... 17

5. Messages d'erreur 19

6. Entretien/nettoyage/réparation 20

6.1 Remarques sur l'entretien et l'étalonnage..... 20

6.2 Réparations 20

7. Accessoires..... 21

7.1 Accessoires et pièces de rechange pour les deux
versions..... 21

7.2 Capteurs analogiques (à détection automatique de
capteur) et câble de raccordement..... 21

7.3 Capteurs bus CAN (à détection automatique de
capteur) et câble de raccordement 22



8. Caractéristiques techniques 23

1. Consignes de sécurité/choix du produit

1.1 Utilisation conforme

Cet appareil de mesure, portable, sert à mesurer, mémoriser et surveiller les valeurs de mesure, par ex. lors des travaux d'entretien et de maintenance ainsi que pour les activités d'optimisation de machine. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les capteurs et accessoires issus de la gamme d'accessoires Parker SensoControl.

Toute autre utilisation est interdite. Cela peut conduire à des accidents ou à la destruction de l'appareil, et engendre l'extinction immédiate de tout recours en garantie envers le constructeur.

	 AVERTISSEMENT
	<p>L'utilisation du produit choisi en dehors des spécifications ou le non-respect du mode d'emploi ou des avertissements peuvent provoquer des dysfonctionnements si lourds de conséquences qu'il peut en résulter des dommages corporels et matériels.</p> <p>L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones explosives !</p>

1.2 Personnel spécialisé



Le présent mode d'emploi est destiné au personnel spécialisé et qualifié, connaissant les directives et normes en vigueur dans le domaine d'utilisation donné.

1.3 Exactitude de la documentation technique


Le présent mode d'emploi a été élaboré avec grand soin. Cependant, nous ne garantissons pas que les données, figures et dessins soient complets et rigoureusement exacts. Sous réserve de modifications.

1.4 Applications haute pression

Sélection

	 DANGER
	<p>Lors de la sélection des capteurs, veiller à ne pas dépasser la pression de surcharge. En cas de dépassement de la pression de surcharge (selon la durée/la fréquence et l'amplitude du pic de pression), le capteur peut être endommagé.</p>
	<p>En cas de formation de bulles d'air, des pics de pression peuvent se produire pouvant largement dépasser la pression de surcharge.</p> <p>La pression nominale des capteurs doit être supérieure à la pression nominale régnant dans le système à mesurer.</p>

Montage

	ATTENTION
<p>Veuillez observer les instructions et respecter les couples de serrage corrects des raccords ou adaptateurs utilisés.</p>	

Filetages de raccordement :

1/2" BSPP (avec joint ED) = 90 Nm

1/4" BSPP (avec joint ED) = 30 Nm

M10x1 (avec joint torique) = 15 Nm

1.5 Entretien/réparations

Pour les travaux de réparation ou l'étalonnage des appareils de mesure, veuillez contacter votre succursale de vente.

1.6 Remarques concernant l'élimination des déchets

Recyclage selon DEEE

En achetant notre produit, vous avez la possibilité de rendre l'appareil au point de vente à la fin de son cycle de vie.



La directive DEEE (directive CE 2002/96 CE) réglemente le retour et le recyclage des appareils électriques. Dans le commerce inter-entreprise, les fabricants d'appareils électriques ont l'obligation de reprendre gratuitement et de recycler les équipements électriques vendus après le 13/08/2005. Depuis cette date, il est interdit de mettre les appareils électriques aux déchets "normaux". Les appareils électriques doivent alors être recyclés et éliminés séparément. Tous les appareils auxquels s'applique cette directive portent ce logo.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Nous vous proposons une possibilité de nous rendre votre ancien appareil, sans frais. Nous allons ensuite recycler et mettre au rebut votre appareil conformément à la loi actuellement en vigueur.

Que devez-vous faire ?

Lorsque votre appareil est en fin de vie, envoyez-le par colis postal (dans un carton) au point de vente qui s'occupe de vous. Nous assumons ensuite toutes les mesures de recyclage et d'élimination nécessaires. Ceci ne vous engage à aucun frais ni désagréments.

Avez-vous d'autres questions ?

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre point de vente.

Remarques concernant la mise au rebut des piles et batteries

Dans l'UE, l'élimination des batteries est soumise à la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs, en Allemagne à la loi sur les batteries (BattG) du 25/6/2009, et à l'international aux lois nationales respectives.



Les piles et accumulateurs ne doivent pas être éliminés par les déchets ménagers.

2. Version de l'appareil/étendue de la livraison/mise à jour

Dans sa version de base, votre appareil de mesure comporte les équipements suivants :

- "SCM-155-0-02" : prises pour deux capteurs analogiques Parker

ou bien

- "SCM-155-0-02" : prise pour un réseau de bus CAN, pour 3 capteurs bus CAN maximum :
- adaptateur secteur USB 5 V, 1 A, y compris fiche d'adaptation pays
- câble USB
- clé mémoire USB
- logiciel SensoWin (sur support de données ci-joint)
- notice d'utilisation succincte imprimée, mode d'emploi électronique (sur support de données ci-joint)

Vous trouverez des informations sur les autres accessoires non fournis à la livraison au chapitre "Accessoires".

2.1 Mise à jour du micrologiciel de l'appareil de mesure

Le micrologiciel de l'appareil de mesure peut être mis à jour par l'utilisateur afin de conserver l'appareil au stade le plus récent. La présente section explique la procédure de mise à jour.

La version actuelle du micrologiciel de l'appareil s'affiche à la mise sous tension de l'appareil.

La mise à jour requiert l'utilisation de fichiers avec l'extension *.FIMG. Ces fichiers sont copiés sur l'appareil de mesure. La copie des fichiers s'effectue à l'aide d'une clé mémoire USB.

- 1 Copier le fichier avec l'extension *.FIMG sans sous-dossier, directement depuis le PC sur la clé mémoire USB et enficher la clé mémoire dans l'appareil hors tension.
- 2 Retirer tous les capteurs enfichés sur l'appareil de mesure.
- 3 Mettre l'appareil sous tension et attendre que l'affichage "NO SENSOR" et que le symbole de mémoire apparaissent dans la ligne en haut.
- 4 Appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT brièvement.
- 5 Attendre l'affichage suivant : FIRMWARE UPDATE -> ok
- 6 Avec la touche OK, la mise à jour est effectuée : FIRMWARE UPDATE, avec Esc, vous mettez l'appareil hors tension sans mise à jour.



Afin de rester informé automatiquement sur les mises à jour du micrologiciel, veuillez vous enregistrer auprès de SMP.Info@Parker.com en indiquant la désignation du produit.

Charge des accumulateurs



Temps de charge sur le PC : > 7 h



Temps de charge sur l'adaptateur secteur :
version CAN : 7 h env.
version analogique : 3,5 h env.

ATTENTION

L'appareil peut bien sûr être également chargé par l'interface USB du PC. Cependant, le PC ne délivre que de faibles courants. C'est pourquoi la charge de l'accumulateur dure bien plus longtemps.



Si des capteurs sont raccordés sur l'appareil, il se peut que le courant de charge soit inférieur au courant consommé par l'appareil et que l'accumulateur continue de se décharger. Pour recharger plus rapidement, pour le fonctionnement en continu ou pour des mesures sur le long terme, il faut donc si possible utiliser l'adaptateur secteur ou l'adaptateur pour allume-cigare du véhicule, disponible en accessoire.

Remplacement de l'accumulateur

Si un remplacement d'accumulateur s'avère nécessaire, veuillez contacter votre point de vente.

3. Raccorder les capteurs

3.1 SCM-155-0-02 avec entrées analogiques Parker



3.2 SCM-155-2-05 avec capteurs CAN Parker



Câble de liaison CAN
SCK-401-XX-4F-4M



Connecteur Y CAN
SCK-401-0.3-Y

Résistance CAN
SCK-401-R


i Les capteurs CAN sont affectés dans l'ordre de raccordement des canaux. Après la mise hors tension, le tri s'affiche.

i Noter que le bus CAN doit toujours se terminer sur le dernier capteur par une résistance de terminaison SCK-401-R.

Le tri apparaissant dans l'afficheur peut être modifié dans le menu SORT (voir p. 12).

Le tri peut aussi être réinitialisé entièrement à l'aide de la fonction "Reset SORT" (voir p. 13). Ensuite, le tri s'effectue à nouveau dans l'ordre de branchement.

3.2.1 La connexion SpeedCon

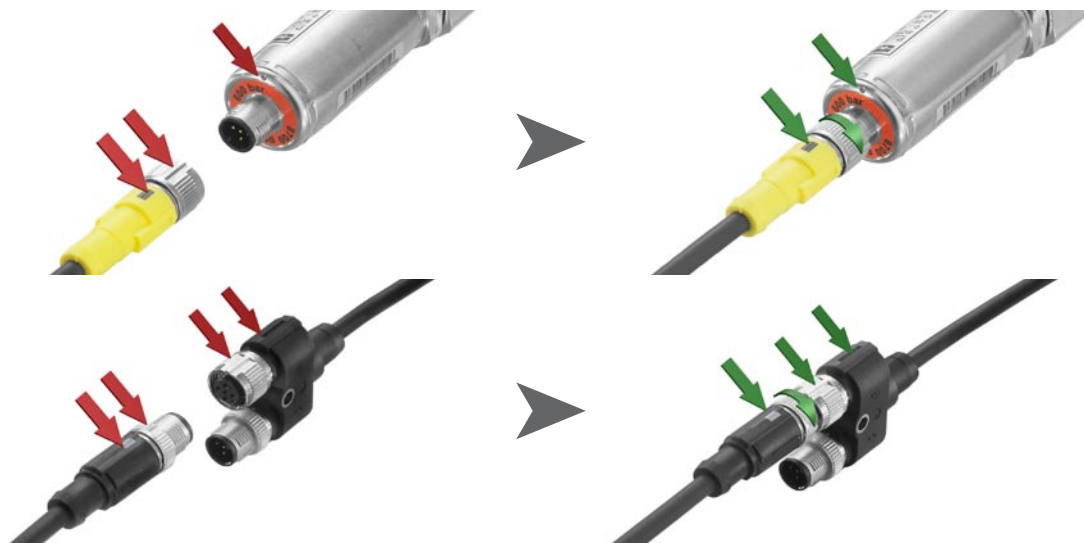

ATTENTION



Mettre les capuchons plastique sur les prises non utilisées. Les entrées/sorties laissées ouvertes conduisent à l'annulation de la garantie de protection contre les particules solides et les projections d'eau. La classe de protection IP54 ou IP67 n'est garantie que lorsque tous les capuchons plastique sont enfilés ou si les réseau CAN ou les capteurs analogiques sont utilisés.

i

Si en cours de mémorisation de mesure un autre capteur est raccordé, celui-ci ne sera pas pris en compte. Cela signifie qu'un nouveau canal ne sera pas affiché et que les valeurs mesurées de ce canal ne seront pas mémorisées. Si en cours de mesure un capteur est débranché, la mesure se poursuit. Les données enregistrées jusqu'ici pour le capteur débranché seront mémorisées.

3.3 Utilisation du convertisseur courant-tension SCMA-VADC-600

Le convertisseur courant/tension ne peut s'utiliser qu'avec la version analogique de l'appareil de mesure SCM-155-0-02. Une fois raccordé, l'affichage à l'écran indique une valeur en %. Mise à l'échelle et grandeur de mesure peuvent être modifiées à l'aide du logiciel SensoWin.

3.4 Utilisation du convertisseur de fréquence SCMA-FCU-600

Le convertisseur de fréquence SCMA-FCU-600 peut être utilisé sur les deux versions de l'appareil de mesure. La configuration du convertisseur de fréquence s'effectue par le logiciel SensoWin (veuillez respecter également le mode d'emploi du convertisseur).

Sur la version CAN de l'appareil de mesure, les plages de réglage du convertisseur de fréquence sont reconnues par l'appareil et s'affichent en direct.

La version analogique possède une détection de capteur pour les plages de réglage 0... 15, 60, 150, 300, 600, 750 l/min ainsi que 0 ... 10000 1/min. Celles-ci sont affichées directement par l'appareil. Toutes les autres plages de mesure sont tout d'abord indiquées en %, mais peuvent être configurées par le logiciel SensoWin.

4. Paramétrage de l'appareil




Une partie des touches possède deux fonctions. La deuxième fonction, imprimée en gris, s'obtient en maintenant la touche enfoncée pendant 3 s.

4.1 RESET – Réinitialisation des valeurs MIN et MAX




Réinitialise les valeurs min et max de tous les canaux.

4.2 DISP – Affichage de la valeur de mesure actuelle, des valeurs MIN, MAX, de la pleine échelle du capteur ou de la température

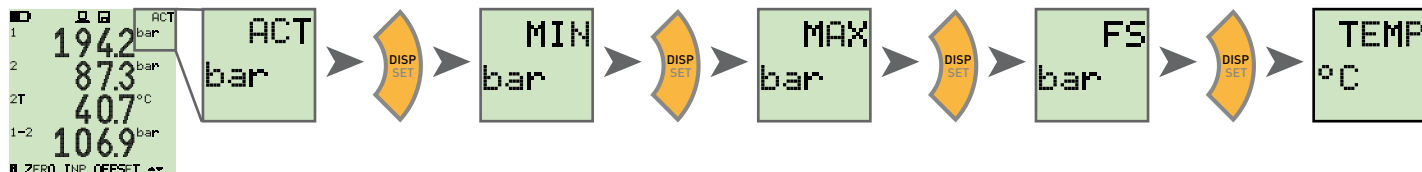

4.3 SORT - Nouveau tri des canaux à l'afficheur

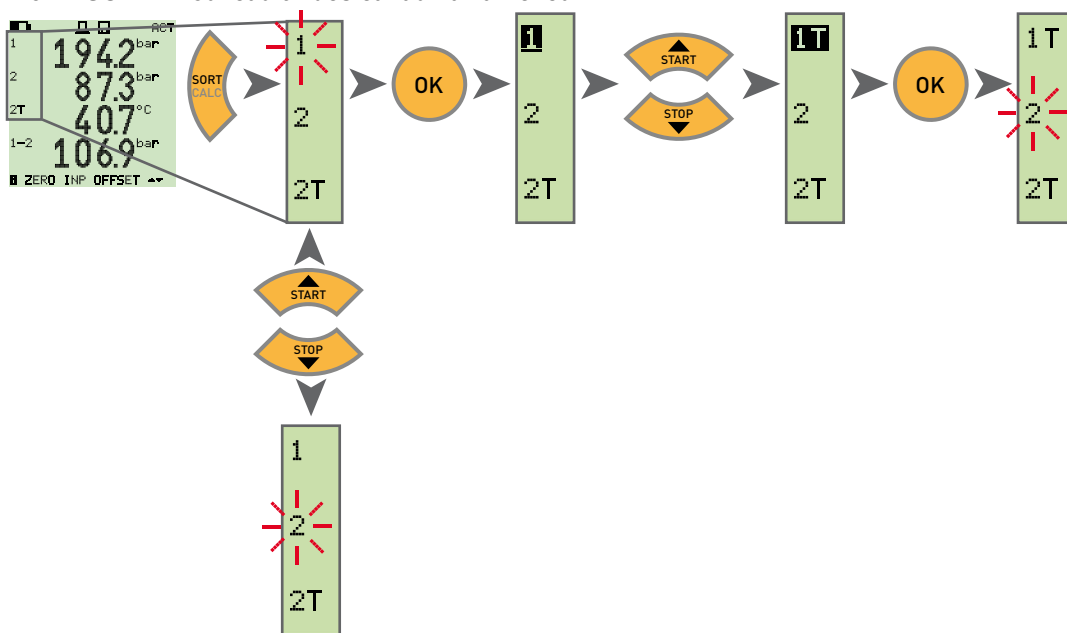


4.4 SORT RESET – Réinitialisation du tri, pour retour aux valeurs d'usine

Débrancher tous les capteurs




4.5 CALC – Insertion d'un canal de calcul

Différence 1-2

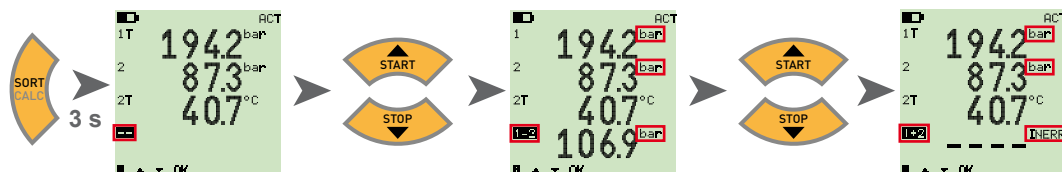


Puissance hydraulique (1*2 -> p*Q/600)

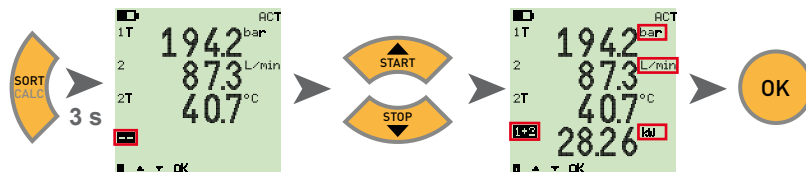

i Les formules disponibles sont la valeur différentielle, l'addition et le produit (multiplication). Après avoir sélectionné la formule, la vraisemblance des grandeurs de mesure est contrôlée. Si les grandeurs de mesure ne sont pas vraisemblables, le message d'erreur INERR s'affiche.

4.6 SET – Paramétrage de base de l'appareil

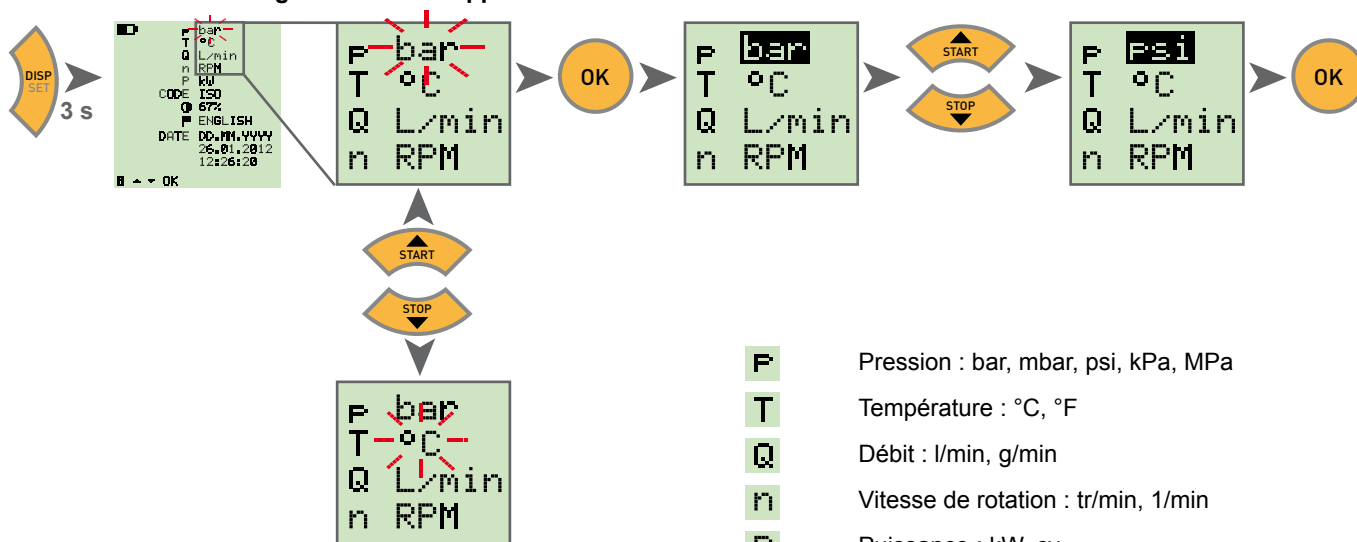

F Pression : bar, mbar, psi, kPa, MPa

T Température : °C, °F


Q Débit : l/min, g/min

n Vitesse de rotation : tr/min, 1/min

P Puissance : kW, cv

CODE Qualité d'huile : ISO, NAS

 Contrast : 0 ... 100%

 Langue : Deutsch, English, Francais, Italiano, Espanol

DATE Format de date : JJ.MM.AAAA, MM.JJ.AAAA
Date
Heure

i

En alternative, les paramètres de base de l'appareil peuvent également être modifiés par le logiciel PC.


En plus, il est possible ici de régler la durée jusqu'à la désactivation automatique de l'appareil et du rétro-éclairage, ainsi qu'une mise à l'échelle des capteurs tiers.

4.7 START/STOP – Mémorisation de la valeur mesurée



L'appareil ne peut mémoriser qu'une seule mesure dans la mémoire interne. Au démarrage d'une nouvelle mesure, l'ancienne est écrasée.

Pour enregistrer plusieurs mesures, veuillez utiliser une clé USB.

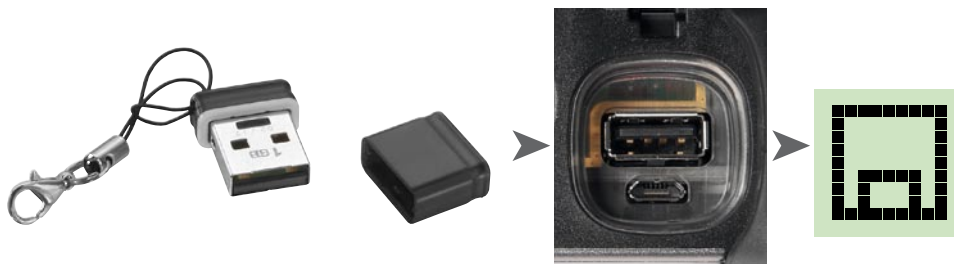

Si une clé USB est enfichée avant mise sous tension, la mesure est enregistrée depuis la mémoire interne vers la clé.


L'écran affiche alors : **! DATATRANSFER**




ATTENTION

N'enficher ou ne débrancher la clé que lorsque l'appareil est hors tension.

4.8 Mémorisation de la valeur de mesure dans la mémoire interne

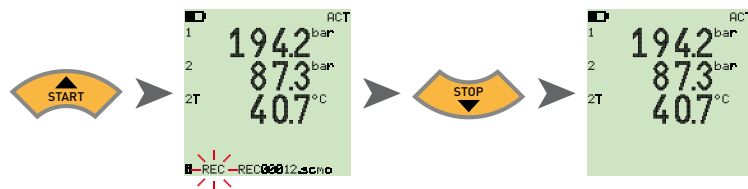

4.8.1 Mémorisation de la valeur de mesure sur la clé USB

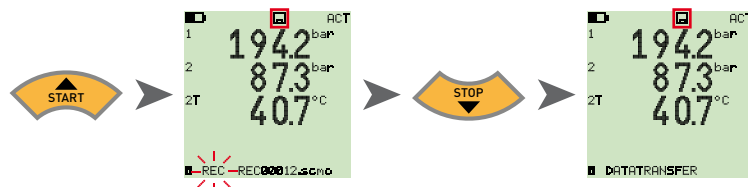

Le nom du fichier est incrémenté à chaque mesure. Les fichiers sont enregistrés avec date et heure.

4.9 Mesure en ligne à l'aide du logiciel PC

Les données de mesure peuvent être également directement transférées, affichées et mémorisées dans le logiciel PC via l'interface USB. Vous trouverez de plus amples détails dans l'aide du logiciel PC.

L'écran affiche alors : **ONLINE DATATRANSFER**

4.10 ZERO – Compensation de l'erreur de décalage

4.10.1 ZERO – Input Offset

ZERO – Input Offset réinitialise le point zéro des capteurs connectés




La compensation du zéro n'est effectuée pour des raisons de sécurité que si les valeurs de compensation sont inférieures à 5 % de la pleine échelle de la plage de mesure des capteurs. Sinon l'écran affiche OFL.

Le décalage (offset) reste mémorisé jusqu'à la mise hors tension de l'appareil.



ATTENTION

Le zéro des capteurs de pression ne doit être effectué qu'à l'état hors pression de ceux-ci.

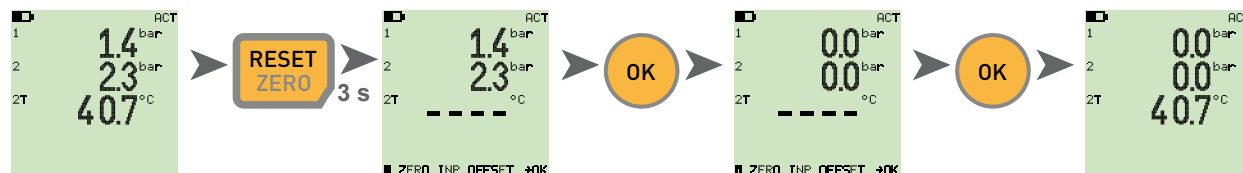


4.10.2 ZERO – Δ Offset

ZERO – Δ Offset met la valeur différentielle à zéro, lors d'une mesure de pression différentielle.

i Effectuer la compensation de pression différentielle sous pression de service, la compensation n'est valable que pour cette pression. A cet effet, monter les deux capteurs de pression sur la même prise (adaptateur en T). La tolérance entre les capteurs est mise à zéro par la compensation. La compensation n'est effectuée que si les valeurs de compensation sont inférieures à 5 % de la pleine échelle de la plage de mesure des capteurs. Sinon l'écran affiche OFL..

Le décalage (offset) reste mémorisé jusqu'à la mise hors tension de l'appareil.

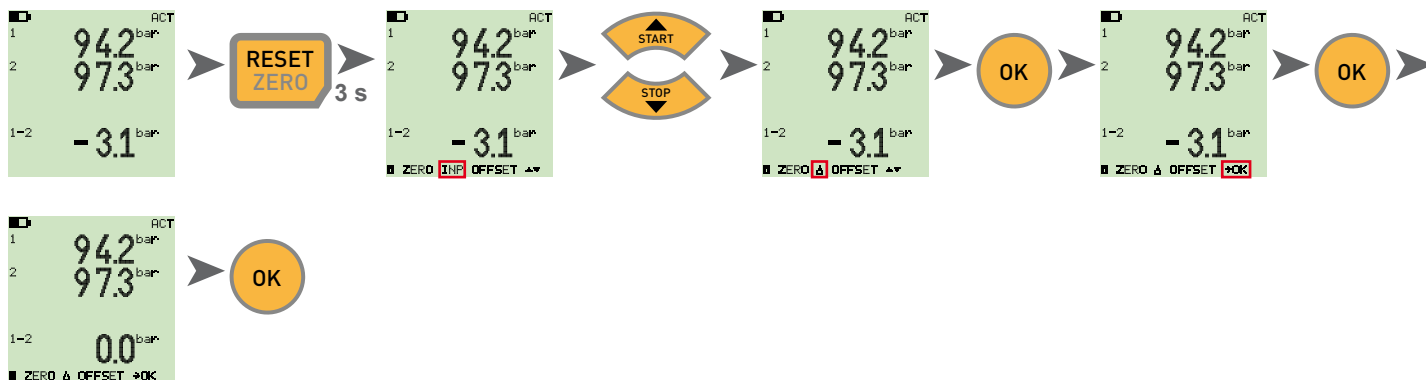

4.11 Réinitialisation de l'appareil

Mettre l'appareil sous tension.





L'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine.

5. Messages d'erreur

Affichage	Description	Solution
ERROR 1	Erreur interne de l'appareil	Acquitter l'erreur par OK. Si l'erreur survient plusieurs fois, envoyer l'appareil en réparation.
ERROR 2	Erreur mémoire	Acquitter l'erreur par OK. Si l'erreur survient plusieurs fois, envoyer l'appareil en réparation.
USB ERROR	Erreur lors de la mémorisation sur la clé USB	Clé USB pleine, endommagée ou non compatible. Veuillez n'utiliser que les clés mémoire USB indiquées dans les caractéristiques techniques (voir p. 23).
USB FULL ERROR	La clé USB est pleine	Effacer le contenu de la clé USB ou la remplacer
FIRMWARE ERROR	Échec de la mise à jour du micrologiciel. Survient lorsque la transmission d'un nouveau micrologiciel depuis la clé USB a dysfonctionné.	Acquitter l'erreur par OK. Si l'erreur survient plusieurs fois, envoyer l'appareil en réparation.
CAN ERROR	Échec de l'initialisation CAN. Capteur CAN inconnu ou plus de trois capteurs CAN raccordés	Veuillez vous assurer de n'utiliser que des capteurs CAN Parker et de n'avoir raccordé que 3 capteurs.

6. Entretien/nettoyage/réparation

	ATTENTION Avant tout nettoyage, mettre l'appareil de mesure hors tension et le séparer de l'alimentation électrique.
--	--

	ATTENTION Les agents de nettoyage agressifs, solvants, White spirit ou autres produits chimiques similaires ne doivent pas être utilisés. L'utilisation de ces produits chimiques peut conduire à endommager le boîtier ou l'écran.
--	---

Si le boîtier est sali, essuyer celui-ci à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. Si la saleté est tenace, il est possible d'utiliser un nettoyant ménager doux.

6.1 Remarques sur l'entretien et l'étalonnage

L'appareil est sans entretien. Cependant, un étalonnage régulier est nécessaire. En cas d'utilisation fréquente, un étalonnage annuel est nécessaire. Veuillez contacter votre point de vente à cet effet.

6.2 Réparations

En cas de réparation, veuillez contacter votre succursale de vente en indiquant les informations suivantes :

- Raison sociale de l'entreprise
- Service
- Interlocuteur
- Numéro de téléphone et de télécopie
- Adresse électronique
- Référence article de la partie d'appareil en réclamation, ainsi que le numéro de série s'il est disponible
- Description détaillée du défaut

7. Accessoires

7.1 Accessoires et pièces de rechange pour les deux versions

Adaptateur allume-cigare automobile 12/24 VCC	SCNA-USB-CAR
Câble de raccordement USB (2 m) pour recharger et pour connexion avec le PC	SCK-315-02-36
Adaptateur secteur (avec prise USB)	SCSN-440
Clé mémoire USB (1 Go)	SC-USB-MINISTICK

7.2 Capteurs analogiques (à détection automatique de capteur) et câble de raccordement (Détails voir catalogue 4054)

Câble de raccordement analogique 3 m 5 m prolongateur (5 m)	SCK-102-03-02 SCK-102-05-02 SCK-102-05-12
Capteurs de pression -25...+125 °C, avec adaptateur SCA-1/4-EMA-3 Plages de pression : -1...015 bar/0...060 bar/0...150 bar/ 0...400 bar/0...600 bar/ 0...1.000 bar	SCP-XXX-74-02
Capteurs de pression/température -25...+125 °C, avec adaptateur SCA-1/2-EMA-3 Plages de pression : -1...015 bar/0...060 bar / 0...150 bar/ 0...400 bar/0...600 bar/ 0...1.000 bar	SCPT-XXX-02-02

Capteurs de température (-25...125 °C) avec sonde à visser (M10x1) avec sonde à tige	SCT-150-04-02 SCT-150-0-02
Capteur tachymétrique (0...10 000 tr/min) avec 2 m de câble fixe	SCRPM-220
Capteurs de débit volumétrique -60... +60 l/min -150...+ 150 l/min	SCQ-060-0-02 SCQ-150-0-02
Turbine débitmétrique 015/060/150/300/600/750 l/min	SCFT-XXX-02-02
Turbine débitmétrique avec vanne de charge 150 l/min 300/750 l/min	SCFT-150-DRV SCFT-PTQ-XXX
Convertisseur courant/tension (0..48V, 0... 4A) fourni avec câble de raccordement et borne de test	SCMA-VADC-600
Adaptateur de fréquence (2 Hz... 5 KHz) avec adaptateur câble M8x1, interface analogique et bus CAN	SCMA-FCU-600

7.3 Capteurs bus CAN (à détection automatique de capteur) et câble de raccordement

(Détails voir catalogue 4054)

Câble de raccordement CAN 3 m 5 m prolongateur (10 m)	SCK-401-02-4F-4M SCK-401-05-4F-4M SCK-401-10-4F-4M
Connecteur Y CAN avec câble 0,3 m	SCK-401-0.3-Y
Résistance de terminaison CAN Prise femelle 5 broches - prise femelle 5 broches	SCK-401-R
Capteurs de pression -25...+125 °C, avec adaptateur SCA-1/4-EMA-3 Plages de pression : -1...016 bar/0...060 bar/ 0...160 bar/ 0...400 bar/0...600 bar/ 0...1.000 bar	SCP-XXX-C4-05
Capteurs de pression/température -25...+125 °C, avec adaptateur SCA-1/2-EMA-3 Plages de pression : -1...016 bar/0...060 bar/0...160 bar/ 0...400 bar/0...600 bar/0...1.000 bar	SCPT-XXX-C2-05
Turbine débitmétrique 015/060/150/300/600/750 l/min	SCFT-XXX-C2-05

Turbine débitmétrique avec vanne de charge 150 l/min 300/750 l/min	SCFT-150-DRV-C2-05 SCFT-PTQ-XXX-C2-05
Adaptateur de fréquence (2 Hz... 5 KHz) avec adaptateur câble M8x1, interface analogique et bus CAN	SCMA-FCU-600

8. Caractéristiques techniques

Exécution	SCM-155-0-02 Version analogique	SCM-155-2-05 Version CAN
Entrées	Entrées capteur : 2 capteurs analogiques Parker, à détection de capteur	Entrées capteur : Interface bus CAN pour connecter jusqu'à 3 capteurs de bus CAN avec détection de capteur
	Précision de mesure : $< \pm 0,2 \% \text{ PE } \pm 1 \text{ chiffre}$	Précision de mesure : -
	Fiche de raccordement : 5 points, type "push-pull"	Fiche de raccordement : 5 points, M12x1, SPEEDCON®, connecteur mâle
	Vitesse d'échantillonnage canal P : 1 ms	Vitesse d'échantillonnage canal P : 1 ms
Interfaces	Équipement USB : Transmission de données en ligne entre appareil et PC par logiciel SensoWin Transfert de mesure : ACT/MIN/MAX, 5 ms min. standard USB : 2.0, pleine vitesse connexion : prise femelle micro-USB, blindée, type B	
	Hôte USB : connexion pour clé USB, 4 Go max. types recommandés : clé mémoire Delock USB 2.0 Nano, Intenso Micro Line standard USB : 2.0, vitesse normale, max. 100 mA connexion : prise micro-USB femelle, blindée, type A	
Mémoire	Mémoire de mesures interne : 1 mesure, env. 15 000 enregistrements (270 000 valeurs de mesure ACT/MIN/MAX)	
	clé mémoire USB : 1 Go compris à la livraison	
Fonctions	Différence ; addition ; puissance affichage ACT ; MIN ; MAX ; PE ; TEMP ; État accumulateur Départ-Arrêt-Mesure	

Caractéristiques techniques

Exécution	SCM-155-0-02 Version analogique	SCM-155-2-05 Version CAN
Afficheur	Type : matrice passive à cristaux liquide, compensée par film, graphique, à rétro-éclairage par LED	
	Surface visible : 62 mm x 62 mm	
	Résolution : 130 x 130 pixels	
Accumulateur	Type : pack lithium-ions 3,7 V CC / 2250 mAh	Type : pack lithium-ions 3,7 V CC / 4500 mAh
	Temps de charge avec adaptateur secteur : 3,5 h env.	Temps de charge avec adaptateur secteur : 7 h env.
	Temps de décharge : > 8 h, avec 2 capteurs	Temps de décharge : > 8 h, avec 2 capteurs bus CAN
Alimentation en tension (externe)	prise micro-USB, type B, + 5V CC, max. 1000 mA	
Boîtier	Matière du boîtier :	PC/ABS
	Matière de l'enveloppe de protection du boîtier :	TPU
	Dimensions (L x H x P) :	96 x 172 x 54 mm
	Masse :	540 g env.
Conditions environnementales	Température de service :	0...+50 °C
	Température de stockage :	-25...+60 °C
	Humidité rel. :	< 80 %
	Essai environnemental :	NF EN 60068-2-32 (chute libre 1 m)
	Indice de protection (EN60529) : IP54	Indice de protection (EN60529) : IP67
Logiciel PC	Lire, afficher les mesures, les analyser sur PC Lire, éditer les paramètres de l'appareil Charger les paramètres d'appareil de la bibliothèque sur l'appareil portable	



Mode d'emploi

Parker Service Master Plus

Parker Hannifin
Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
Fluid Connectors Group Europe
Tube Fittings Division Europe
Postfach 12 02 06, 33652 Bielefeld
Am Metallwerk 9, 33659 Bielefeld
Tél. +49 521/40 48-0
Fax +49 521/40 48-42 80
Courriel : Ermeto@parker.com
<http://www.parker.com>

